



Модель	Код модели	Год модели	Дата выпуска
CIVIC 3D	FN2	07, 08, 09, 10, 11	19-04-12
CIVIC 5D	FK2	06, 07, 08, 09, 10, 11	
CR-V	RE5, RE7	07, 08, 09, 10, 11	
JAZZ	GG6	09, 10, 11, 12	

## Неисправность реле компрессора кондиционера

### Симптомы

При выходе из строя реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера сохраняется постоянный контакт с муфтой компрессора кондиционера, возрастает давление в системе кондиционирования и происходит сброс избыточного давления через предохранительный клапан, аккумуляторная батарея разряжается, кондиционер перестает функционировать.

### Причина

Влага может проникать в реле и смешиваться с азотом, выделяющимся на контактах реле, и пр. Образуется азотная кислота, вызывающая коррозию контактов реле.

### Контрмеры

Чтобы избежать образования азотной кислоты, реле, используемое в цепи муфты компрессора кондиционера, заменено на другое, с улучшенной герметизирующей способностью, и влага в реле не попадает. Это реле производит компания Mitsuba. Предыдущее реле производства Omron больше не применяется в данном узле.

### Внедр. в производстве

SHHFN2\*\*\*BU000124 Европа  
SHHFK2\*\*\*BU009855 Европа  
SHSRE5\*\*\*BU010510 Европа  
SHSRE7\*\*\*BU004180 Россия  
SHHGG6\*\*\*CU000550 Европа

### Действия на данном рынке

Если вы столкнулись с этой проблемой, замените неисправную деталь на


альтернативное реле Mitsuba.

Примечание: Замену следует производить только в случае неисправности.

### Метод ремонта

- Убедитесь в наличии описанной клиентом неисправности.
- Проверьте, какое реле муфты компрессора кондиционера установлено в блоке предохранителей.

Примечание: Наименование производителя реле нанесено на верхней части реле.

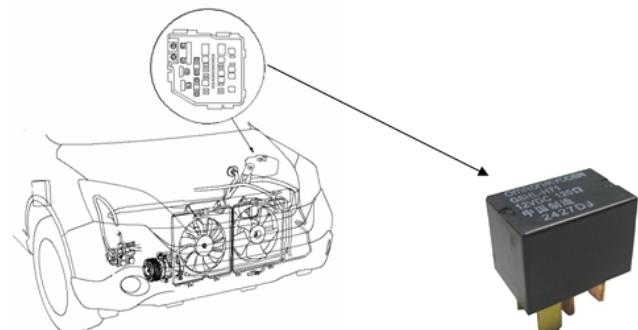

- Если реле произведено компанией Omron, замените его и остальные детали, поврежденные в результате неисправности реле.

Если реле произведено компанией Mitsuba, выполните проверку реле, как указано в руководстве по ремонту.

Если реле исправно, продолжайте поиск неисправности в системе кондиционирования, как указано в руководстве по ремонту Maris.



## Информация по запчастям

<Номер детали> 39794-SDA-A05 <Номер детали> RELAY ASSY., POWER (MICRO ISO) (MITSUBA)

Для цепи муфты кондиционера  
**НЕЛЬЗЯ** использовать аналогичное реле  
от производителя Omron.

## Информация по гарантии

**Применение:** стандартная гарантия

**Деталь-причина неисправности:** 39794-SDA-A03

**Код симптома:** 03217 - не работает

**Код рабочей операции:** 8231A1 (реле  
электромагнитной муфты компрессора  
кондиционера).

**Нормо-часы:** 0,2